




государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Самарский колледж сервиса производственного оборудования
имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

М.С. Рогов

Методическая разработка урока учебной практики
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик
по специальности 22.02.06 Сварочное производство

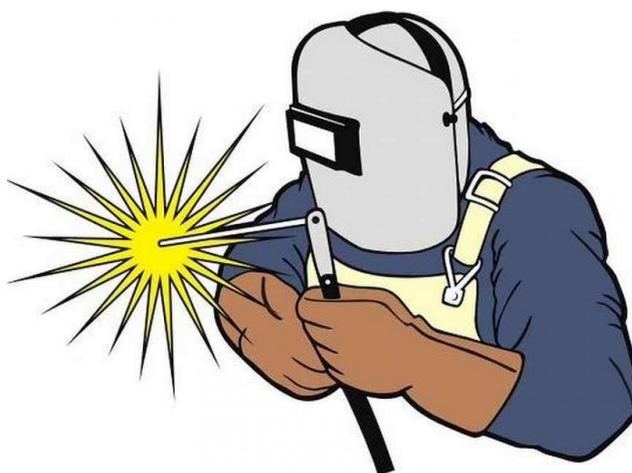

Самара, 2022

АННОТАЦИЯ

Методическая разработка урока производственного обучения по учебной практике профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 19756 Электрогазосварщик адресована мастерам п/о среднего профессионального образования, осуществляющим подготовку учащихся по специальности 22.02.06 Сварочное производство. Автор применяет на занятии личностно-ориентированное развивающее обучение с использованием модульной технологии подачи материала. Пособие предлагает методику проведения занятия с ориентацией на комбинированный урок работы студентов по модулю.

Задачей мастера является, используя различные методы обучения и опираясь на теоретические знания обучающихся, полученными при изучении междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин, а также ранее приобретённые ими навыки при различных видах сварки пластин, научить выполнять студентов сборку и сварку изделия (резервуара), соблюдая технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении электросварочных работ в сварочной мастерской.

**Содержание методической разработки
урока учебной практики**

по ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 19756 Электрогазосварщик

Тема урока «Сварка резервуара, работающего под давлением»

Цели урока:

А) для обучающихся:

• **обучающая:**

научить обрабатывать металл перед сваркой, выполнять сборку и сварку резервуара;

формировать профессиональные и общие компетенции:

ПК5.1. Выполнять ручную дуговую и газовую сварку средней степени сложности из углеродистых сталей;

ПК5.2. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда;

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

• **развивающая:**

развивать профессиональные интересы и способности к анализу и обобщению, самоконтролю, самооценке; анализировать учебно-производственные работы с целью достижения лучших результатов

• **воспитательная:**

формировать культуру отношений в процессе учебного труда, воспитание бережливости и аккуратности при выполнении работ.

Б) для мастера производственного обучения:

• **обучающая:**

научить студентов обработке металла перед сваркой, сборке и сварке резервуара;

- **развивающая:**

-развивать профессиональные интересы и компетенции будущих рабочих, их умения анализировать, обобщать, принимать самостоятельные решения;

-содействовать развитию личностных качеств обучающихся (целеустремленности, ответственности, аккуратности);

- **воспитательная:**

-продолжить формирование у студентов осознанной потребности в труде;

-воспитывать инициативу и самостоятельность обучающихся в трудовой деятельности.

Задачи:

1. Научиться применять ранее изученные знания и умения в процессе выполнения задания.

2. Подготавливать и использовать оборудование, приспособления и инструменты для ручной дуговой сварки конструкции из низкоуглеродистых сталей.

3. Использовать измерительный инструмент перед сборкой конструкции.

4. Выбирать самостоятельно настройку режимов сварки, технику ведения процессов сварки.

5. Производить визуально-измерительный контроль конструкции.

6. Производить контроль пневмоиспытанием.

Тип урока:

Урок по выполнению сложных комплексных работ. Урок формирования и совершенствования трудовых умений и навыков.

Вид урока:

Комбинированный урок.

Формы организации обучающихся:

- фронтальный инструктаж по ТБ,
- индивидуальная работа.

Методы контроля: устный опрос, текущий контроль или наблюдение, итоговый контроль.

Подходы к обучению:

- компетентностный подход (урок нацелен на формирование профессиональных компетенций);
- личностно-ориентированный подход;
- коммуникативный подход;
- психологический подход.

Дидактические принципы обучения:

- принцип связи с практикой, с жизнью;

- принцип научности;
- принцип наглядности («Золотое правило дидактики»);
- принцип политехнизма;
- принцип успеха;
- принцип доверия и поддержки;
- принцип воспитания в процессе обучения.

Педагогические технологии:

- развивающего обучения;
- компьютерные технологии;
- технология проблемного обучения.

Методы обучения:

- метод инструктажа;
- метод проблемного изложения;
- метод моделирования (модель будущей профессиональной деятельности и участия в конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах «World Skills Russia»);
- метод самостоятельной работы;
- метод анализа;
- рефлексивные методы: самоконтроль.

Приемы педагогической техники:

1. Остановка работы при несоблюдении техники безопасности.

2. Подсказки (мастер производственного обучения подсказывает обучающимся, что делать в случае допущения ошибок).

Межпредметные связи:

Физика, Материаловедение, Метрология, Инженерная графика, стандартизация и сертификация.

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение урока:

оборудование и аппаратура:

Источник питания для ручной дуговой сварки «КЕМРПИ FastMig 420»

инструмент и приспособления:

измерительный инструмент, магнитный угольник, набор слесарного инструмента, шлакоотбиватель, защитные очки, сварочная маска.

расходные материалы:

пластины размерами 150×150×3 мм, заглушки Ø108мм, патрубок Ø22мм L= 50мм и трубы Ø108 L=100 (комплекты по количеству обучающихся), электрода марки МРЗ Ø3 мм

дидактические средства обучения: чертёж изделия; технологические карты.

Средства наглядности и ТСО:

- Телевизор Samsung UE65NU7100U
- ПК с программным обеспечением MS Power Point.

Связь с профессиональным стандартом «Сварщик» от 28.11.2013г №7014.

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки – код А/01.2

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций – А/03.2

Прогнозируемый результат:

ПК 5.1. Выполнять ручную дуговую и газовую сварку простой и средней степени сложности из углеродистых сталей;

ПК 5.2. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

Место проведения: сварочная мастерская №2.

Время, отведенное на проведение учебного занятия: 180 минут.

Ход урока

I. Организационная часть (5мин)

- Приветствие, проверка явки обучающихся
- Проверка внешнего вида и санитарного состояния спецодежды
- Организация внимания и готовности обучающихся к уроку
- Назначение дежурных

II. Вводный инструктаж (40 мин.)

1. Сообщение темы и цели урока (3 мин.)

Тема занятия – «Сварка резервуара, работающего под давлением»

Цель занятия – научиться выполнять сварку угловых и тавровых соединений.

Задачи:

- 1) Подготовить металл к сварке.
- 2) Произвести сварку резервуара в нижнем положении с поворотом.
- 3) Требования, предъявляемые к изделию: пройти ВИК и пневмоиспытания.

Ребята, у нас в колледже работает инновационная система наставничества. Она основана на том, что пара "педагог – студент» переходит в пару «педагог - педагог" и ориентирована на построение личного трека будущего профессионала.

Представляю вам- Горшенин Илья -мой наставляемый, он является участником Регионального Чемпионата WSR 2021 по компетенции «Сварочные технологии» и сегодня на нашем занятии он будет мне помогать и участвовать в оценке ваших работ.

Сегодня на уроке мы с вами будем выполнять комплексную работу: сварку резервуара, работающего под давлением, здесь мы применим навыки, которые мы изучили ранее. Сварку выполняем ручным дуговым способом.

На предыдущих занятиях мы выполняли учебные работы по сварке пластин, в нижнем, наклонном и вертикальном положении сварного шва, производили сварку труб в различных пространственных положениях. Так же производили сварку стыковых, угловых соединений.

Вопрос. Ребята скажите, под каким кодом обозначается способ ручной дуговой сварки?

Совершенно верно III способ, вы это обязательно должны знать, так как на чертеже указан способ сварки шва.

Требование к заданию – работа должна быть собрана в соответствии с чертежом, сварные швы не должны иметь наружных дефектов и шлаковых включений и выдержать давление воздуха 5-6Атм.

Время для выполнения задания -1 час 30 минут

Вопрос. Ребята, вспомните из уроков английского языка перевод слова – ручная дуговая сварка? Какая фраза из представленных на слайде является верной?

Ответ: (manual arc welding)

Совершенно верно, вы должны это знать, так как при выборе способа сварки на сварочном современном аппарате способ будет указан на английском языке.

Данное задание максимально приближено к стандартам WSR и демонстрационного экзамена. Рабочие места в нашей мастерской соответствуют

требованиям WSR и демонстрационного экзамена. Все вы уже знаете, что те, кто сдавал демонстрационный экзамен получают скиллс паспорт, а он открывает двери трудоустройства на крупные и престижные заводы и предприятия.

На многих производственных предприятиях города, таких как Самарский трансформатор, завод Прогресс, Электроцит, КВАиТ выполняются работы по сварке различных баков, ёмкостей и резервуаров, работающих при относительно небольшом давлении, об этом мы с вами и говорим сегодня, поэтому перед производственной практикой вы должны, изучив теоретический курс, на практических занятиях в мастерских колледжа самостоятельно выполнить данную работу по технологии сборки изделий, сварке изделий и методах контроля. Итак, из чего состоит резервуар:

Резервуар состоит из – пластины (основания) размерами 150×150×3 мм, пластины (заглушки) трубы Ø108 L=100 и патрубка (показываем детали). Заготовка деталей выполнена на современном оборудовании, ножницах гильотинного типа модели НГ-13 и ленточнопильного станка JE-712С .

Это позволяет (организация рабочего места) выполнить требования бережливого производства, сократив к минимуму отходы производства и повысить точность размеров заготовок.

Материал, из которого изготовлена конструкция: основание пластины и заглушка Сталь 10, труба Ø108мм из стали 09Г2С

Вопрос. Ребята, вспомните из уроков по материаловедению, что можно рассказать про эту марку стали и как она расшифровывается? (Сталь низкоуглеродистая обыкновенного качества, 0,09 % содержание углерода, 09Г2С)

Совершенно верно, это распространенная сталь, из которой изготовлены многие изделия используемые в повседневной жизни.

ЗДЕСЬ! Перед сборкой конструкции следует зачистить металл от ржавчины и загрязнений металлической щеткой. После чего начинаем сборку конструкции.

Сборку резервуара начинаем с разметки основания пластины

Вопрос. Какой измерительный инструмент применяют для разметки листового металла? (Линейка, штангенциркуль) какой инструмент применяется для наметки центров? (кern)

Согласно чертежа (берём металлическую линейку и чертилку, показываем способ разметки), с помощью металлической линейки и чертилки производим линии диагонали, затем в линиях пересечения детали отмечаем центр ударяя молотком по керну. (берём керн, показываем способ наметки), далее с помощью штангенциркуля, предварительно выставив нужный размер.

По линии разметки выставляем трубу, проверяем, чтобы труба была точно по центру основания.

Далее производим прихватку трубы к основанию, на кольцевом шве положено не менее 3х не более 4х прихваток.

Вопрос. При выполнении прихваток какую силу тока необходимо выбрать? Большую или меньшую, чем при выполнении сварки и почему? (Большую)

Чтобы выполнить прихватки необходимо подобрать электрод и выставить силу тока на сварочном аппарате. Диаметр электрода и силу сварочного тока выбираем исходя из толщины металла.

Получившиеся прихватки очищаем от шлака, шлакоотделителем и металлической щеткой.

Следующий этап это- сборка- прихватка заглушки трубы.

Выставляем заглушку ровно по кромкам трубы и прихватываем, так как шов кольцевой так же по 3-4 прихватки по всей окружности.

Зачищаем прихватки и переходим к сборке – прихватки патрубка.

Патрубок выставляем по отверстию, проверяем угол между заглушкой и патрубком 90°, прихватываем, на патрубке достаточно 2 прихваток, так как кольцевой шов короткий.

Собранную конструкцию проверяем на соответствие геометрических размеров согласно чертежа и затем показываем ее мастеру.

Если конструкция соответствует геометрическим размерам, приступаем к сварке изделия. Сварку производим вращая конструкцию только вокруг оси. Такой способ сварки конструкций используется на Демонстрационных экзаменах и Чемпионатах WSR.

Последовательность выполнения сварных швов не имеет особого значения, поэтому вы сами решаете с какого типа шва вам стоит начать.

При выполнении работы у вас присутствуют два типа соединений 1 угловой и 2 тавровых. Каждый из типов швов имеет свою технологию сварки.

Перед сваркой производим зачистку околошовной зоны от загрязнения (копоти, ржавчины) с помощью металлической щетки.

Если произвести зачистку не качественно, на этом месте могут появиться дефекты. Тавровое соединение сваривается под наклоном угла электрода 45°


Тавровое соединение удобное, легко формировать шов, контролировать размер катета и внешний вид шва.



Силу сварочного тока выбираем примерно 90-100А, движения электродом выполняем полумесяцем. Катет шва должен быть в пределах от 3 до 4 мм.


Возбуждаем электрическую дугу и наклонив электрод немного к себе ведем его в одном положении, двигаться следует аккуратно ванной назад, совершая колебательные движения вдоль оси шва для расплавления кромок. Это нужно для того, что бы избежать непровара угла и одной из сторон детали.

После выполнения сварки зачищается шлак и обрабатывается поверхность металлической щеткой.

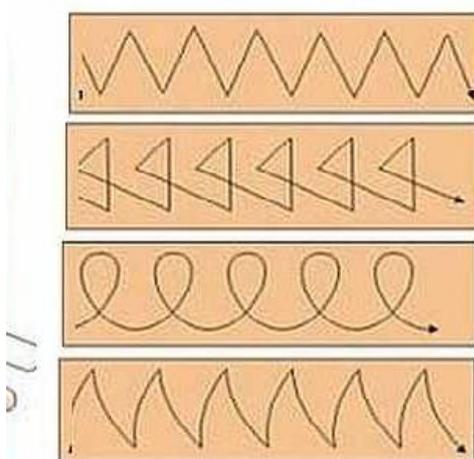

Варианты движения электрода

Угловое соединение производится при силе тока примерно 75-90А, при сварке данного типа шва необходимо следить за сварочной ванной, так как может произойти наплыв сварочной на нижнюю кромку детали. Угол наклона электрода следует выставить 45°. После сварки зачищаем сварочный шов от шлака и загрязнения.

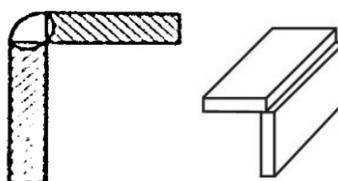

Электрод должен быть направлен в корень сварного соединения. При сварке на обратной полярности длина дуги должна быть меньше. Перемещение электрода должно производиться равномерно на всем протяжении стыка, не теряя сварочной ванны.

Однако некоторые сварщики предпочитают использовать при этом небольшие возвратно-поступательные перемещения электрода в направлении оси шва. Это может оказать положительное влияние в виде предварительного подогрева свариваемых кромок и корневой части соединения, находящихся перед движущимся электродом, улучшит формирование наплавленного металла на вертикальной плоскости пластины, а также будет способствовать предотвращению подтекания расплавленного шлака в головную часть сварочной ванны.

После сварки всех сварочных швов необходимо полностью зачистить готовый резервуар от загрязнения металлической щеткой и брызг, с помощью молотка и зубила.

Для того, чтобы шов при сварке получился максимально прочным и качественным, нужно быть готовым к тому, что в процессе выполнения работы можно столкнуться с рядом дефектов.

Вопрос. Какие виды дефектов вы знаете? Предполагаемый ответ (прожог, непровар, наплыв, шлаковые включения, подрез, неравномерность ширины сварного шва, не выдержан катет сварного шва, излишняя выпуклость шва, вогнутость сварного шва, неравномерная чешуйчатость сварного шва).

Готовый резервуар будет проверен Визуально-измерительным контролем. Так как ВИК – это первоначальный метод контроля для любых конструкций. Если конструкций пройдет ВИК, то конструкция будет подвержена пневмоконтролю.

Конструкция, не прошедшая ВИК контроль будет оценена на удовлетворительно, конструкция предоставлена пневмоконтролю будет оценена на хорошо, в случае если конструкция выдержала 5А при оценке пневмоконтролем, достойна оценки отлично.

Подрезы. В процессе создания углового соединения, под воздействием электрической дуги, на поверхности металлических изделий образуются углубления. Если речь идет о сварке, осуществляемой в нижнем положении, то задерживая электрод можно наплавлять присадочный материал на поврежденный участок. В связи с этим, обычно сварной угловой шов имеет выемки только с одного бока.

Образование непроваренных отрезков шва. Из-за недостаточного опыта, многие сварщики, выполняющие технику углового шва, для того чтобы заполнить место соединения, начинают слишком сильно двигать концом электрода по сторонам. Подобные манипуляции приводят к тому, что металл оседает по бокам и корень шва не проваривается.

Выбран неверный катет углового шва. Чтобы сварка углового шва получилась качественной, важно научиться выбирать правильные параметры напряжения и вести электрод с нужной скоростью, не превышая ее. Если ток будет недостаточным, а электроды будут проходить с маленькой скоростью, то катет будет слишком выпуклым, а значит основной металл плохо проплавится. Чрезмерная сила тока и высокая скорость ведения электрода приведут к образованию вогнутой формы катета.

Неправильный угол. Сварочные соединения обычно имеют определенную форму относительно градуса угла. Нюанс состоит в том, чтобы выдержать точные размеры. Если приставная пластина будет проходить, наклонившись к одному боку, то она попросту испортит качество конструкции.

Еще одним негативный момент может возникнуть в случае неравномерного распределения наплавляемого металла по сторонам соединения. В связи с тем, что под воздействием высоких температур и силой тяжести от электрода и кромок, расплавленное железо направляется вниз, то основная часть шва оказывается на нижней пластине. Верхняя кромка может только слегка проплавиться и в итоге такой шов может сразу деформироваться, а то и вовсе распасться при нагрузке.

По окончании работы на выходе у вас должно получиться готовое изделие следующего вида.

Организации рабочего места и охрана труда

Перед началом работы необходимо, осмотреть рабочее место, проверить наличие защитного заземления, диэлектрический коврик положить на пол под ноги. Проверить наличие инструмента, на рабочем месте (измерительный инструмент, шлакоотбиватель, зубило, молоток, металлическая щётка, щётка смётка), посторонние предметы необходимо убрать с рабочего стола. Технологическую карту и чертёж с помощью постоянного магнита необходимо закрепить на стенке кабины или на зонте вытяжной вентиляции (попадание искр на чертежи не допустимо). **про 5s надо сказать**

Также на рабочем месте должны находиться сварочная маска и защитные очки для удаления шлака. Проверить исправность электрододержателя, что бы он надёжно фиксировал сварочный электрод, имел надёжный электрический контакт со сварочным кабелем. Оборудование на ваших рабочих местах соответствует современным требованиям производственных технологий. Для выполнения задания используются электроды марки МР-3, с рутиловым типом покрытия. Этот тип имеет низкую токсичность покрытия, что позволяет снизить выделение вредных газов в процессе сварки, т.к. в покрытии отсутствует CaF_2 и вдвое меньше Fe-Mn, чем в кислых покрытиях. Электроды с рутиловым покрытием отличаются от других по следующим пунктам:

- уменьшается вредное влияние на органы дыхания;
- зажигание дуги быстрее и легче;
- горение дуги стабильное;
- во время разбрызгивания теряется малое количество металла;
- шлак со сварочного шва удаляется легче и быстрее;
- рутиловое покрытие электродов эффективно защищает сварочную ванну от попадания в нее кислорода, что ведет к уменьшению образования пор;
- хорошая сопротивляемость швов разрыву и излому;
- сварку рутиловыми электродами можно проводить при работе в любых пространственных положениях.

Бережливое производство:

(Демонстрация образцов с комментариями)

Напоминаю! Электрод используем до его максимального использования (остаток электрода должен быть 50-60мм) При прилипании электрода необходимо отключить источник питания, освободить электрод и оторвать его от пластины, затем для бережливого использования, электрод со сколом покрытия используется повторно. Для этого необходимо зачистить его на пластине.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

Подобрать ручной инструмент и приспособления, необходимые при выполнении задания, проверить его исправность и соответствие требованиям безопасности:

- внешним осмотром и пробным включением проверить исправность работы сварочного оборудования;

-запрещается приступать к выполнению задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить мастеру и до устранения неполадок к заданию не приступать.

Требования охраны труда во время работы

Во время выполнения задания не разрешается смотреть на электрическую дугу незащищенными глазами.

-запрещается оставлять на рабочем месте горелку (электрододержатель), находящийся под напряжением; сварочный аппарат при этом необходимо отключить, а электрододержатель закрепить на специальной подставке или подвеске.

-запрещено производить сварку и резку металла на весу;

-запрещено наступать на токопроводящие провода и рукава;

-запрещено размещать на поверхности сварочного оборудования и приточно-вытяжной вентиляции-инструменты, приспособления и другие предметы и материалы.

При отделении шлака шлакоотделителем, строго запрещено работать без защитных очков.

Требования охраны труда по окончанию работы

После окончания работ каждый участник обязан:

- Привести в порядок рабочее место.
- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранения место.
- Отключить инструмент и оборудование от сети.
- Инструмент убрать в специально предназначенное для хранения место.
- Сообщить мастеру о выявленных во время выполнения работ неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность.

Закрепление материала.

Мастер класс мастера п/о.

Ответы на вопросы учащихся.

III. Текущий инструктаж: (1 часа 30 мин.)

Организация обучающихся на рабочих местах.

1. Самостоятельная работа обучающихся по закреплению и совершенствованию знаний и умений, формированию навыков выполнения процесса сварки.

Выдача обучающимся заданий для работы.

2. Целевые обходы:

- а) Проверка организации рабочего места.
- б) Проверка соблюдения правил техники безопасности.
- в) Индивидуальная демонстрация приемов работы.
- г) Проверка правильности выполнения процесса сварки и уяснения вводного инструктажа.
- д) Обход рабочих мест с целью оказания помощи обучающимся (остановка работы в случае необходимости корректировки действий обучающихся)
- е) Проверка правильности использования инструмента и оборудования.
- ё) Проверка выполнения нормы времени.
- ж) Проверка качества конечного результата труда

3. Самоконтроль выполненного задания.

IV. Заключительный инструктаж: (15 минут)

1. Подвести итоги за день, дать анализ работы каждого обучающегося;

- 2.Сообщить оценки, с обоснованием выставленных оценок;
- 3.Продемонстрировать лучшие работы, отметить, кто из учащихся добился отличного качества в работе;
- 4.Разобрать и дать анализ наиболее характерным недочетам в работе обучающихся, указать пути и методы их устранения;
- 5.Подвести итоги занятия в целом;
- 6.Рефлексия.
- 7.Сообщить домашнее задание:
повторить пройденный материал с учетом сделанных ошибок.

Технологическая карта урока

№	Этапы урока	Время	Деятельность мастера	Деятельность обучающихся
I	Организационный этап	3 мин 2 мин	Мобилизующее начало урока Приветствие, проверка явки обучающихся • Проверка внешнего вида и санитарного состояния спецодежды. • Организация внимания и готовности обучающихся к уроку • Назначение дежурных.	Приветствовать мастера п/о
II	Вводный инструктаж	40 мин		
1	Сообщение темы и цели урока	3 мин	Сообщение темы и цели урока	Обучающиеся слушают и анализируют.
2	Формирование практических знаний и способов действий. Изложение нового материала 2.1 Демонстрация материала и объяснение преподавателя 2.2. Закрепление материала вводного инструктажа 2.3. Организация рабочего места 2.4. Правила безопасности при ведении электросварочных работ	25 мин	Показ презентации Вопросы выведенные на слайды. Работа мастера	Просмотр презентационного материала. Ответы на вопросы. Заслушать объяснения и правила ТБ и охраны труда.

	2.5. Мастер класс			Пронаблюдать за работой мастера производственного обучения и 2-х студентов
III	<p>Текущий инструктаж</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся по закреплению и совершенствованию знаний и умений, формированию навыков выполнения процесса сварки.</p> <p>Целевые обходы</p> <p>Проверка организации рабочего места.</p> <p>2) Проверка соблюдения правил техники безопасности.</p> <p>3) Индивидуальная демонстрация приемов работы.</p> <p>4) Проверка правильности выполнения процесса сварки и уяснения вводного инструктажа.</p> <p>5) Обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающим обучающимся (остановка</p>	<p>2 ч.00</p> <p>мин</p>	<p>Выдача обучающимся заданий для работы</p> <p>Сопровождение выполняемого задания.</p> <p>Контроль выполняемого задания.</p> <p>Корректировка действий обучающихся.</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся.</p> <p>Исправление текущих ошибок.</p>

	<p>работы в случае необходимости корректировки действий обучающихся)</p> <p>6) Проверка правильности использования инструмента и оборудования.</p> <p>7) Проверка выполнения нормы времени.</p> <p>8) Проверка качества конечного результата труда</p> <p>3. Самоконтроль выполненного задания</p>			<p>Самоконтроль</p>
IV	<p>Заключительный инструктаж</p>	<p>15 мин</p>	<p>Подведение итогов по выполненной работе. Выдача домашнего задания.</p>	<p>Выслушать комментарии мастера производственного обучения по итогам за урок. Озвучить возникшие затруднения при выполнении задания. Принять к сведению результат своего труда. Записать домашнее задание.</p>

Правила безопасности при ведении электросварочных работ.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. При электродуговой сварке могут произойти несчастные случаи из-за несоблюдения установленных правил устройства и эксплуатации оборудования, нарушения технологии и инструкции по технике безопасности.

1.2. Опасность поражения электрическим током возникает при непосредственном соприкосновении с токоведущими частями эл. установки, оказавшимися под напряжением вследствие повреждения изоляции.

1.3. Сварочная дуга является мощным источником света, отрицательно действующим на зрение сварщика. Излучаемые при дуговой сварке ультрафиолетовые лучи, даже при сравнительно коротком действии (в течение нескольких минут) вызывают заболевание глаз. Более длительное действие этих лучей может привести к потере зрения.

1.4. Обмазка металлических электродов содержит большое количество марганца и полевого шпата. Поэтому при отсутствии или неисправности вентиляционной установки возникает опасность отравления эл.сварщика и присутствующих рядом рабочих при сгорании указанных компонентов обмазки.

1.5. Каждый электросварщик должен хорошо знать и строго соблюдать требования, изложенные в настоящей инструкции, а администрация предприятия должна создавать нормальные условия труда и обеспечивать рабочие места сварщиков всем необходимым для безопасного ведения работ.

1.6. Рабочее место сварщиков должно быть размещено на расстоянии не менее 10м от генератора, огнеопасных материалов и открытого огня.

1.7. Необходимо проверить наличие и исправность противопожарных средств.

1.8. Электросварщик должен знать, как освободить пострадавшего от электрического напряжения и уметь оказать первую помощь при поражении электрическим током.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ.

2.1. Проверить исправность средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений (щитки, темные стекла, очки и т.д.). Запрещается надевать промасленную и рваную спецодежду и обувь.

2.2. Привести в порядок рабочее место, убрать лишние предметы, мешающие в работе, а также легковоспламеняющиеся материалы. Не устанавливать сварочные аппараты в загроможденных местах.

2.3. Электросварщик путем проверки должен убедиться в полной исправности электросварочной аппаратуры, измерительных приборов, изоляции токоведущих проводов, плотности соединения всех контактов. Заземление сварочной установки (корпус аппарата, стол

и т.д.) должно выполняться с помощью гибких медных проводов перед началом работы и не сниматься до ее окончания.

2.4. Помнить, что рабочее место сварщика должно иметь хорошую освещенность не менее 150лк, на что перед началом работы необходимо обратить внимание.

2.6. Знать, что при ведении сварочных работ необходимо обеспечить рабочее место средствами пожаротушения.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. При электросварке:

3.1.1. Следить, чтобы руки, обувь и одежда были всегда сухими, так как работа электросварщика связана с применением электрического тока.

3.1.2. Напряжение на зажимах генератора или трансформатора, применяемых для питания электросварочных постов, в момент зажигания дуги не должно превышать 110 В для машин постоянного тока и 70 В для машин переменного тока.

3.1.3. Провода, подводящие ток к распределительному щиту и от него к местам сварки, должны быть надежно изолированы путем заключения их в резиновые шланги. Эти провода должны быть защищены от действия высокой температуры и механических повреждений. Запрещается пользоваться проводами с нарушенной изоляцией, имеющих оголенные соединения и т.д.

3.1.4. Для защиты лица и головы следует пользоваться специальным щитком или шлемом-маской. Если щиток или шлем имеют щели или трещины в стеклах, работать в них запрещается.

3.1.5. Швы от шлака очистить металлической щеткой и при этом надевать защитные очки.

3.1.6. Резать и сваривать металл навесу не разрешается.

3.1.7. Во избежание разбрызгивания расплавленного металла предварительно очистить место сварки.

3.1.8. Не оставлять электродержатель под током без надобности.

3.1.9. Рабочее место электросварщика необходимо ограждать ширмой, окрашенной в матовый цвет в целях защиты глаз рабочих, занятых поблизости на других работах. Стационарное место работы электросварщика должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

3.1.10. При необходимости сварочных работ вблизи электроустановок кабелей и других токоведущих частей электроустановок, последние должны быть ограждены от возможного прикасания.

3.1.11. Электросварщику запрещается:

- сваривать сосуды и трубопроводы, находящиеся под давлением,

- работать в сырых помещениях, под дождем и мокрым снегом,
- работать на высоте без устройства лесов и применением предохранительного пояса, а также с лестниц и стремянок,
- прокладывать сварочный кабель совместно с газосварочными шлангами и трубопроводами, находящимися под давлением или высокой температуре, а также вблизи кислородных баллонов,
- работать под подвешенным грузом,
- отсоединять сварочный провод от реостата рывком,
- работать у не огражденных или незакрытых люков, проемов, колодцев и так далее,
- без разрешения мастера снимать ограждения и крышки люков, проемов, колодцев и так далее, даже если мешают в работе, если ограждения или крышки были сняты во время работы, по окончании работы поставить их на место.

3.1.12. Запрещается одновременное производство сварочных работ и работ с пневмоинструментом на одной конструкции или на одном предмете.

3.1.13. При производстве сварочных работ в сырую погоду (под навесом или в сырых помещениях) кроме резиновых диэлектрических галош необходимо применять деревянный настил и резиновый коврик.

3.1.14. Закрытые металлические емкости должны быть освещены светильниками, расположенными снаружи, или ручными переносными лампами напряжением не более 12 В. Трансформатор для подключения переносных ламп устанавливается вне свариваемого объекта, вторичная обмотка его должна быть заземлена.

3.1.15. Запрещается одновременная работа внутри закрытых конструкций электросварщиков и газосварщиков.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. В случае пожара или другой аварии сварщик должен прекратить работу, отключить оборудование и сообщить о случившемся ответственному лицу. Если возможно, воспользоваться подручными средствами пожаротушения или вызвать пожарную команду.

4.2. В случае недомогания или несчастного случая прекратить работу, известить мастера производственного обучения и обратиться в медпункт. Мастер или лицо, его замещающее обязано сообщить об этом администрации организации для составления акта о происшедшем несчастном случае и принятия мер, предупреждающих повторение подобных случаев.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ.

5.1. Электросварщик обязан:

5.1.1. Отключить от электрической сети сварочный агрегат.

5.1.2. Осмотреть свое рабочее место, убрать материал и детали на специально отведенное место и сложить их устойчиво.

5.1.3. Собрать провода и защитные приспособления, уложить их в отведенное место.

5.1.4. Убедиться, что после работы не осталось тлеющих предметов – ветоши, изоляционного материала и т.д.

5.1.5. Сообщить мастеру о всех неисправностях на рабочем месте.

5.1.6. Убрать спецодежду, инструмент и привести в порядок рабочее место.

Технологическая карта
выполнения практического задания
урока производственного обучения
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик

Практическое задание	Порядок выполнения задания
<p>Сварка резервуара работающего под давлением</p> <p>Условие выполнения задания: Закрытая конструкция из углеродистой стали, сваренная посредством ручной дуговой сварки ГОСТ 5264-80 (ММА (111)). Выполнить сборку и сварку коробки в нижнем положении, вращая её вокруг своей оси.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время: примерно 2 часа • Толщина листа 3мм • Общие размеры занимаемого пространства 150×150×120 <p><u>Требования к сборке:</u> Сборку изделия произвести согласно требованиям чертежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прихватки длиной до 15мм • Наличие прихваток внутри изделия не допускается! • Собранный образец предъявляется мастеру для проверки. В случае, если образец собран с нарушениями, его необходимо разобрать и собрать заново. • Сборку можно производить в любом пространственном положении. <p>1. Оборудование: Сварочные аппарат</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучить задание. Организовать рабочее место. 2. Проверить заземление источника питания и исправность необходимого инструмента и принадлежностей. 3. Произвести разметку основания пластины помощью слесарного и измерительного инструмента. 4. Произвести комплектовку и сборку изделия согласно чертежа. 5. Выбрать режим сварки: <ul style="list-style-type: none"> - подобрать диаметр электрода - подсчитать силу сварочного тока $I_{св.} = (30 \div 50) A \times d_{эл.}$ 6. Прихватить каждую заготовку в 2 местах. 7. Удалить шлак 8. Проверить качество прихваток. При обнаружении трещины, вырубить её, предварительно установив рядом новую прихватку. 9. С 10. Отбить шлак. Зачистить прихватки металлической щёткой до металлического блеска. 11. Проверить качество прихваток и геометрические размеры собранной

2. Комплектность сборки (1- комплект)

Пластина основания - 150×150×3,0

Пластины - 120×60×3,0 – 4шт

Пластины - 114×60×3,0 – 4шт

3. Электроды типа Э46

марка МР-3, Ø 3 мм

расход на один узел – 10шт.

4. Инструмент на одного обучающегося:

- штангенциркуль- ШЦ-2;

- чертилка;

- металлическая линейка L-300 мм;

- шлакоотделитель;

- металлическая щётка;

- молоток слесарный;

- зубило

5. Принадлежности:

- пробные пластины толщиной 3мм для отработки режимов сварки

6. Средства индивидуальной защиты:

- брезентовая куртка

- брюки

- рукавицы

- шапочка или берет

- ботинки

- маска со светофильтром

- очки со светлыми стёклами

7. Документация

- чертёж сварного узла (приложение)

- технологическая карта

8. Эталон сварного узла

9. Место проведения: Электросварочная

мастерская №2 СКСПО

10. Норма времени: 120 мин.

конструкции согласно чертежа внешним осмотром и с помощью измерительного инструмента

12. Собранную конструкцию предъявить мастеру для контроля.

12.Выполнить сварку горизонтальных швов.

13. Отбить шлак шлакоотделителем и зачистить металлической щёткой.

14. Выполнить сварку вертикальных угловых швов.

15. Отбить шлак шлакоотделителем и зачистить металлической щёткой.

16. Выполнить сварку угловых швов в нижнем положении.

17. Отбить шлак шлакоотделителем и зачистить металлической щёткой.

18. Проверить форму и качество сварного шва:

- катет шва

- равномерность шва (резкие перепады более 1мм)

- отсутствие дефектов (поры, трещины, прожоги, непровары, шлаковые включения, подрезы)

19. Выполнять все правила техники безопасности: работать в головном уборе, рукавицах, застегнутом на все пуговицы костюме, в маске со светофильтром, шлак отбивать в защитных очках.

20. Рационально организовать рабочее место: рабочий инструмент, необходимые принадлежности разместить так, чтобы они не мешали сварке, и чтобы можно было их быстро взять.

21.. Выполнить норму времени- 120мин.

22. Готовое сварное изделие сдать мастеру.

	23. Отключить источник питания сварочной дуги от внешней цепи и привести в порядок рабочее место.
--	---

**Критерии оценки
выполнения практического задания**

Критерии оценки	5(отлично)	4(хорошо)	3(удовлетворительно)	2(неудовлетворительно)
Правильность сборки и прихватки	выполнено	выполнено	выполнено	не выполнено
Соответствие геометрическим размерам	выполнено	не выполнено	не выполнено	не выполнено
Отсутствие дефектов (поры, прожоги, шлаковые включения)	выполнено	выполнено	не выполнено	не выполнено
Отсутствие подрезов	выполнено	выполнено	выполнено	не выполнено
Равномерность сварного шва	выполнено	не выполнено	не выполнено	не выполнено
Изделие предоставленное к оценке полностью	выполнено	выполнено	не выполнено	не выполнено

очищено от шлака, брызг металла.				
Соблюдение правил Техники безопасности	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
Организация рабочего места	выполнено	выполнено	не выполнено	не выполнено
Норма времени	выполнено	не выполнено	выполнено	не выполнено